

GRZEGORZ BALAWENDER  
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych  
balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Ocena techniczna -wycena numer: 0245/2025

z dnia: 2025/06/23

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Zlec. pismo, znak: 4151569/AT-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie właściciela pojazdu

2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **TOYOTA**

Model pojazdu: **Prius 1.8 MR`16 E6c**

Wersja: **Active CVT**

VIN: **J T D K B 3 F U 7 0 3 0 5 5 6 3 8**

Nr rejestracyjny: **KK59167**

Nr Info-Ekspert: **037-02780**

Rok produkcji: **2017**



Data pierwszej rejestracji

2017/12/13

Data ważności badania technicznego

2024/12/13

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Dop. masa całkow.

1805 kg

Jednostka napędowa

hybrydowa (benzyna/elektr.)

Pojemność / Moc silnika spalinowego

1798 ccm / 72kW (98KM)

Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego

90kW (122KM) / 53kW (72KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                  | 25   | Sterowanie systemem audio w kierownicy                                                                  |
| 2    | Antena radiowa "płetwa rekina"                             | 26   | System "inteligentny klucz"                                                                             |
| 3    | Czujnik zmiernych                                          | 27   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD                                                     |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną | 28   | System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7"                                              |
| 5    | Gniazdo 12V 2 szt.                                         | 29   | System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA + SC) |
| 6    | Immobilizer                                                | 30   | System rozpoznawania znaków drogowych RSA                                                               |
| 7    | Kamera cofania                                             | 31   | System stabilizacji toru jazdy VSC                                                                      |
| 8    | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                       | 32   | System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS                                                |
| 9    | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach            | 33   | System wspomaganie nagłego hamowania                                                                    |
| 10   | Komputer pokładowy                                         | 34   | System wspomaganie ruszania na wzniesieniu HAC                                                          |
| 11   | Kurtyny powietrzne boczne                                  | 35   | System wykrywania pieszych PD                                                                           |
| 12   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie               | 36   | System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS                                                                |
| 13   | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                | 37   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                                                                  |
| 14   | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                  | 38   | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                                     |
| 15   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                     | 39   | Światła do jazdy dziennej LED                                                                           |
| 16   | Nawiew powietrza na siedzenia tylne                        | 40   | Światła drogowe automatyczne AHB                                                                        |
| 17   | Podłokietnik centralny przedni                             | 41   | Światła p/mgielne LED                                                                                   |
| 18   | Podłokietnik siedzeń tylnych                               | 42   | Światła stop LED                                                                                        |
| 19   | Poduszka powietrzna kierowcy                               | 43   | Światła tylne LED                                                                                       |
| 20   | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                      | 44   | Tarcze kół aluminiowe 15" opony 195/65                                                                  |
| 21   | Poduszka powietrzna pasażera                               | 45   | Tempomat aktywny ACC                                                                                    |
| 22   | Poduszki powietrzne boczne przednie                        | 46   | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                                       |
| 23   | Reflektory przednie LED                                    | 47   | Zestaw naprawczy opon                                                                                   |
| 24   | Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy           | 48   | Złącze "USB"                                                                                            |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1Radio RDS + DAB + CD + MP3
- Radioodtwarzacz CD
- Głośniki 6 szt.
- Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                          | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | *BRIDGESTONE 195/65 R15 91H ECOPIA                  | 5,0          | 43          |
| Przednie prawe: | *KOŁO DOJAZDOWE                                     |              | 50          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 810 TL FR | 4,0          | 60          |
| Tylne prawe:    | *KOŁO DOJAZDOWE                                     |              | 50          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ( + )

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTY RÓŻNE:

Aktualność badań technicznych ( - )

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2025/06/23, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 90 mies.

Usterki, braki opisane w OT ( - )

KOREKTY RÓŻNE RAZEM ( - )

KOREKTA ZA OGUMIENIE ( - )

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Wgnieciony                                                  |      |            |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Wgnieciony                                                  |      |            |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Wgnieciona                                                  |      |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu |      |            |
| 5    | Drzwi boczne przednie | P     | Wgniecione głęboko                                          |      |            |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | L     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |            |
| 7    | Próg                  | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |            |
| 8    | Błotnik tylny         | L     | Wgnieciony                                                  |      |            |
| 9    | Blacha zamka          |       | Zdemontowana                                                |      |            |

Szczegółowa weryfikacja uszkodzeń i braków wyposażenia możliwa do weryfikacji w warunkach serwisowych po zdemontowaniu uszkodzonych elementów.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

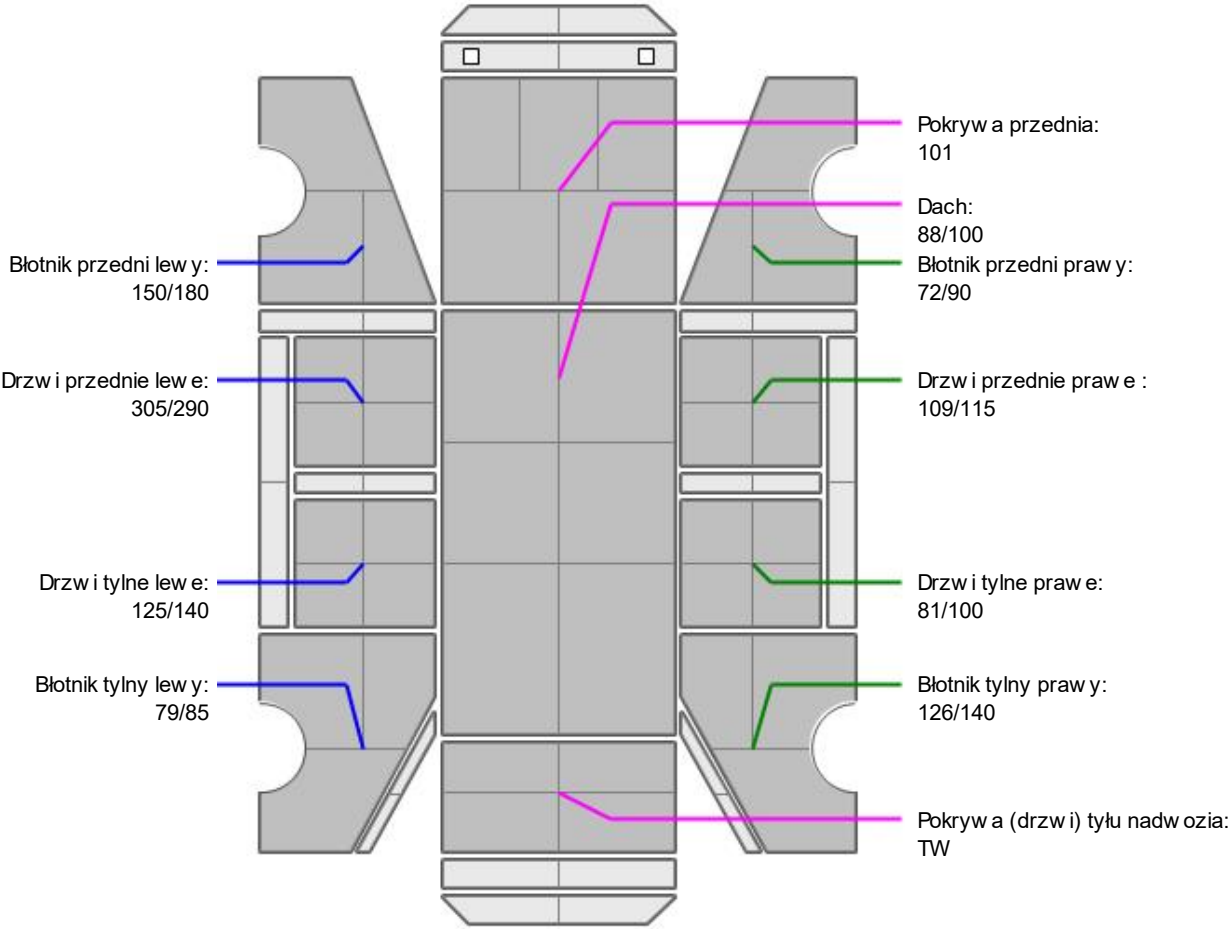

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 101                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 88/100               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 150/180              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 305/290              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 125/140              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 79/85                |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 72/90                |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 109/115              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 81/100               |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 126/140              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TW                   |      |



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu               | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni              |       | Połamany kpl       |      |         |
| 2    | Wspornik zderzaka przedniego |       | Pogięty            |      |         |
| 3    | Krata wlotu powietrza        |       | Połamana           |      |         |

|    |                                |   |                                 |  |  |
|----|--------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 4  | Reflektor                      | L | Brak                            |  |  |
| 5  | Reflektor                      | P | Brak                            |  |  |
| 6  | Zderzak tylny                  |   | Połamany                        |  |  |
| 7  | Lampa zespolona tylna          | L | Część dolna pęknięty klosz      |  |  |
| 8  | Lampa zespolona tylna          | P | Część dolna i górna zbity klosz |  |  |
| 9  | Szyba drzwi bocznych przednich | L | Rozwarstwiona                   |  |  |
| 10 | Przysłona błotnika tylnego     | L | Złuszczona powłoka lakierowa    |  |  |
| 11 | Przysłona błotnika tylnego     | P | Złuszczona powłoka lakierowa    |  |  |
| 12 | Spoiler progů                  | P | Zdeformowany                    |  |  |



**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                     | L / P | Rodzaj uszkodzenia  | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------------------------------------|-------|---------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                                 | L     | Rozdarcie materiału |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                                 | P     | Zabrudzony          |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                       |       | Zabrudzona          |      |         |
| 4    | Poszycie tablicy rozdzielczej                      |       | Rozzerwane          |      |         |
| 5    | Wykładzina dachu (podsufitka)                      |       | Brak                |      |         |
| 6    | Poduszka powietrzna kierowcy                       |       | Zużyta              |      |         |
| 7    | Poduszka powietrzna pasażera                       |       | Zużyta              |      |         |
| 8    | Akumulator                                         |       | Brak                |      |         |
| 9    | Kondensator klimatyzacji (skraplacz)               |       | Pogięty             |      |         |
| 10   | Nakładka wew. progů                                | L     | Brak                |      |         |
| 11   | Poduszka kolanowa                                  |       | Brak                |      |         |
| 12   | Wyświetlacz AUDIO                                  |       | Zbity               |      |         |
| 13   | Wiązki przewodów oświetlenia wew, lusterka, kamery |       | Przecięte           |      |         |
| 14   | Pasy bezpieczeństwa                                |       | Brak                |      |         |



**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

| L.p. | Nazwa elementu                | Rodzaj uszkodzenia                                        | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa filtra powietrza      | Połamana                                                  |      |         |
| 2    | Chłodnica wody                | Pogięta                                                   |      |         |
| 3    | Wentylator chłodnicy          | Połamany                                                  |      |         |
| 4    | Obudowa wentylatora chłodnicy | Połamana                                                  |      |         |
| 5    | Braki                         | Możliwe braki wyposażenia osprzętu i sterowania silnikiem |      |         |

Silnik o zapłonie iskrowym nie uruchomiono.  
Po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania brak reakcji po wciśnięciu przycisku start, brak włączenia zapłonu.



UKŁAD NAPĘDOWY

Brak możliwości weryfikacji



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Szczegółowa weryfikacja stanu zużycia eksploatacyjnego elementów zawieszenia kół możliwa do wykonania w warunkach serwisowych



UKŁAD KIEROWNICZY

Brak możliwości weryfikacji poprawności działania.



UKŁAD HAMULCOWY

Brak warunków do weryfikacji stanu zużycia okładzin ciernych.

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości przeprowadzenia.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                           |     |
|---|---------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa         | NIE |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)    | 1   |
| 3 | Dowód rejestracyjny       | NIE |
| 4 | Faktura (rachunek) zakupu | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy     | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi        | NIE |
| 7 | Gaśnica                   | NIE |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy      | NIE |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu  
Zakupiony w Polsce
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych  
Numer VIN odczytano z natury
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza  
Przebieg nie odczytano z natury, ostatni zapis w historiapojazdu.gov.pl datowany na 13-12-2023 wynosił 164584km

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.

3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.

5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.

6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

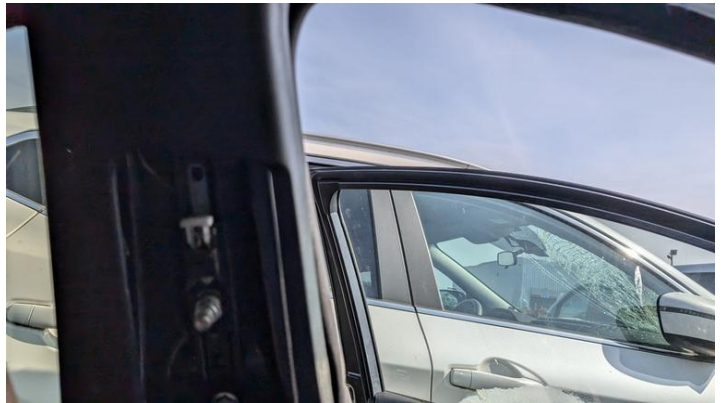

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*