

Opinia numer: 39 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/18

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 0371619/2020/OPER/LUBC

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2019

Model: 508 II SW MR`19 E6

Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: LU039KT

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VR3F45GFTKY212676



Nr INFO-EKSPERT

029-03859

Data pierwszej rejestracji

2020/07/14

Data ważności badania technicznego

2026/07/14

Wskazanie drogomierza

193121 km

Okres eksploatacji pojazdu (20/07/14-25/07/18)

60 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czerwony 2-warstwowy typu perła

Dop. masa całkowita

2027 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 130kW (177KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

OCENA TECHNICZNA nr: 39 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/18

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 0371619/2020/OPER/LUBC

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2019

Model: 508 II SW MR`19 E6

Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: LU039KT

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VR3F45GFTKY212676

Nr INFO-EKSPERT

029-03859

Data pierwszej rejestracji

2020/07/14

Data ważności badania technicznego

2026/07/14

Wskazanie drogomierza

193121 km

Okres eksploatacji pojazdu (20/07/14-25/07/18)

60 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czerwony 2-warstwowy typu perła

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 130kW (177KM)

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.09-2019.09)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada drzwi podczas jazdy automatyczna
- 3 Czujniki ciśnienia w oponach
- 4 Czujniki parkowania - tył
- 5 Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
- 6 Fotele przednie z regulacją wysokości
- 7 Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist
- 8 Kanapa tylna składana w stosunku 1/3 – 2/3 typu Magic Flat
- 9 Kierownica pokryta skórą licową
- 10 Kieszenie w oparciach foteli przednich
- 11 Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- 12 Kolumna kierownicy regulowana
- 13 Koło zapasowe dojazdowe
- 14 Konsola centralna z podłokietnikiem

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 31 Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia
- 32 Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń+ otwór do przewożenia długich przedmiotów
- 33 Podsufitka w kolorze beżowym Salin
- 34 Poduszki powietrzne boczne
- 35 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- 36 Półka bagażnika Full Access
- 37 Reflektory przednie halogenowe
- 38 Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology
- 39 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 40 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 41 System ochrony pieszego Active Bonnet
- 42 System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 43 System Start/Stop
- 44 System TSM

15	Końcówka układu wydechowego chromowana po obu stronach nadwozia	45	System wspomagania nagłego hamowania EBA
16	Kurtyny powietrzne boczne	46	Szyba przednia akustyczna
17	Lakier perłowy	47	Szyba przednia barwiona
18	Listwy chromowane wokół szyb bocznych	48	Szyby przednie i tylne barwione
19	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami	49	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
20	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Światła tylne LED
21	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	51	Tarcze kół aluminiowe 16" "BANDON"
22	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	52	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
23	Multimedialny Ekran Dotykowy 8" SD	53	Wlot powietrza do chłodnicy z poziomym żebrowaniem
24	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	54	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
25	Oświetlenie wewnętrzne LED	55	Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash
26	Pakiet Active+	56	Zagłówki przednie i tylne regulowane
27	Pakiet City 1	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Pakiet Peugeot i-Cockpit	58	Zawieszenie adaptacyjne Active Suspension Control
29	Pakiet Safety	59	Zestaw naprawczy opon
30	Pakiet Widoczność		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*YOKOHAMA 215/60 R16 99V XL BLUEARTH-ES ES32 TL	5,5	45
Przednie prawe:	*YOKOHAMA 215/60 R16 99V XL BLUEARTH-ES ES32 TL	5,5	45
Tylne lewe:	*YOKOHAMA 215/60 R16 99V XL BLUEARTH-ES ES32 TL	6,5	31
Tylne prawe:	*YOKOHAMA 215/60 R16 99V XL BLUEARTH-ES ES32 TL	6,5	31

UWAGI

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- książkę serwisową
- 2 kluczyki/sterowniki

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAQ 2862743.

Brak zapisów w książce serwisowej – brak pełnych danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 14.07.2025r przy wskazaniach drogomierza 192662 km

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd bez widocznych śladów po wcześniejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych
- brak osłony górnej silnika
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia i bez nadmiernej głośności

- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- stwierdzono ślady przepocon i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu
- elementy osprzętu silnika pracują z nieznaczną głośnością
- skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono nadmiernych luzów w połączeniach ruchowych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku oględzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego – zauważalne zużycie

Ponadto :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- liczne elementy obłachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub doksztaków powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – nieznaczne wgniecenie i odkształcenie, porysowania, otarcia i ubytki powłoki lakierowej w części dolnej, otarta i odkształcona osłona spodnia
- pokrywa komory silnika – liczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – z zabrudzeniami
- szyba czołowa – z 2023r, posiada pojedyncze, niewielkie i punktowe uszkodzenia eksploatacyjne
- poszycie i ramy dachu – pojedyncze, niewielkie uszkodzenia eksploatacyjne powłoki
- błotnik przedni lewy – pojedyncze, niewielkie i punktowe uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- drzwi przednie, lewe – na krawędzi tylnej uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, niewielkie zarysowanie na klamce
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego – niewielkie otarcie
- drzwi tylne lewe - niewielkie zarysowania i ubytki punktowe powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy - niewielkie i punktowe wgniecenia oraz uszkodzenia powłoki lakierowej
- lampa zespolona tylna, lewa – niewielkie zarysowania klosza
- zderzak tylny – nieznaczne uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- elementy podwozia – niektóre z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – zarysowania na szybie
- wnętrze komory bagażnika – eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia i zarysowania
- lampa zespolona tylna, prawa – minispękania tworzywa klosza
- błotnik tylny prawy z wnęką drzwi – niewielkie wgniecenia punktowe i uszkodzenia powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe – niewielkie zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- próg prawy – znaczące wgniecenie i odkształcenie, uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej
- drzwi przednie, prawe - nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej, większe i punktowe oraz miejscowe wgniecenia
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego – nieznaczne otarcia
- błotnik przedni, prawy - niewielkie zarysowanie i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej
- obręcz kół pojazdu – z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy z tworzyw – nieznaczne zabrudzenia i otarcia
- poszycia tapicerskie foteli przednich – nieznaczne zabrudzenia, plamy, odkształcenia (większe na siedzisku i oparciu fotela kierowcy)
- koło kierownicy – eksploatacyjne „wytarcia” materiału

- kanapa tylna – nieznaczne zabrudzenia, poplamienia
- podsufitka – zabrudzenie/odbarwienie po stronie lewej w części przedniej
- osłony p-słoneczne – z nieznacznymi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w uкомплекtowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 39 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/18

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2019

Model: 508 II SW MR`19 E6

Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: LU039KT

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



























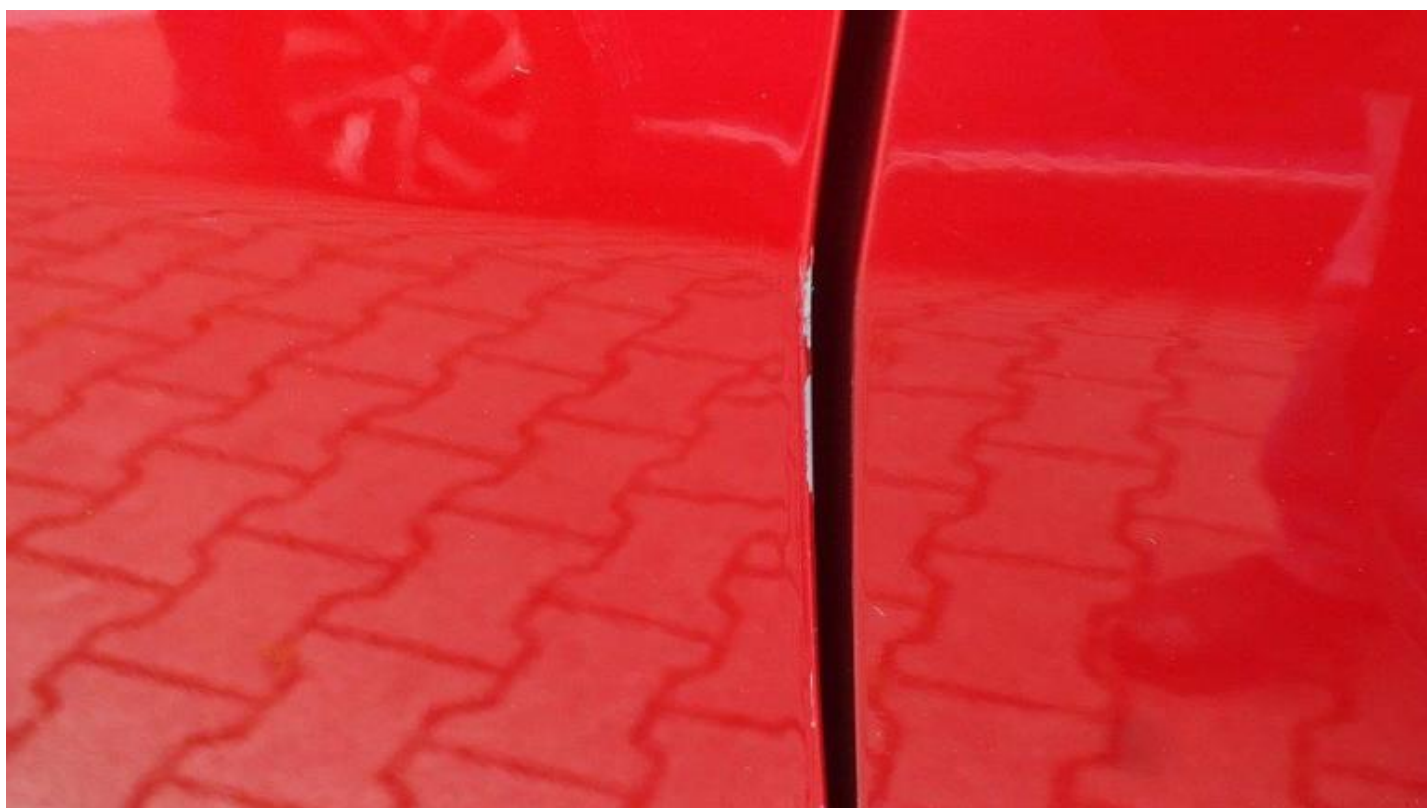



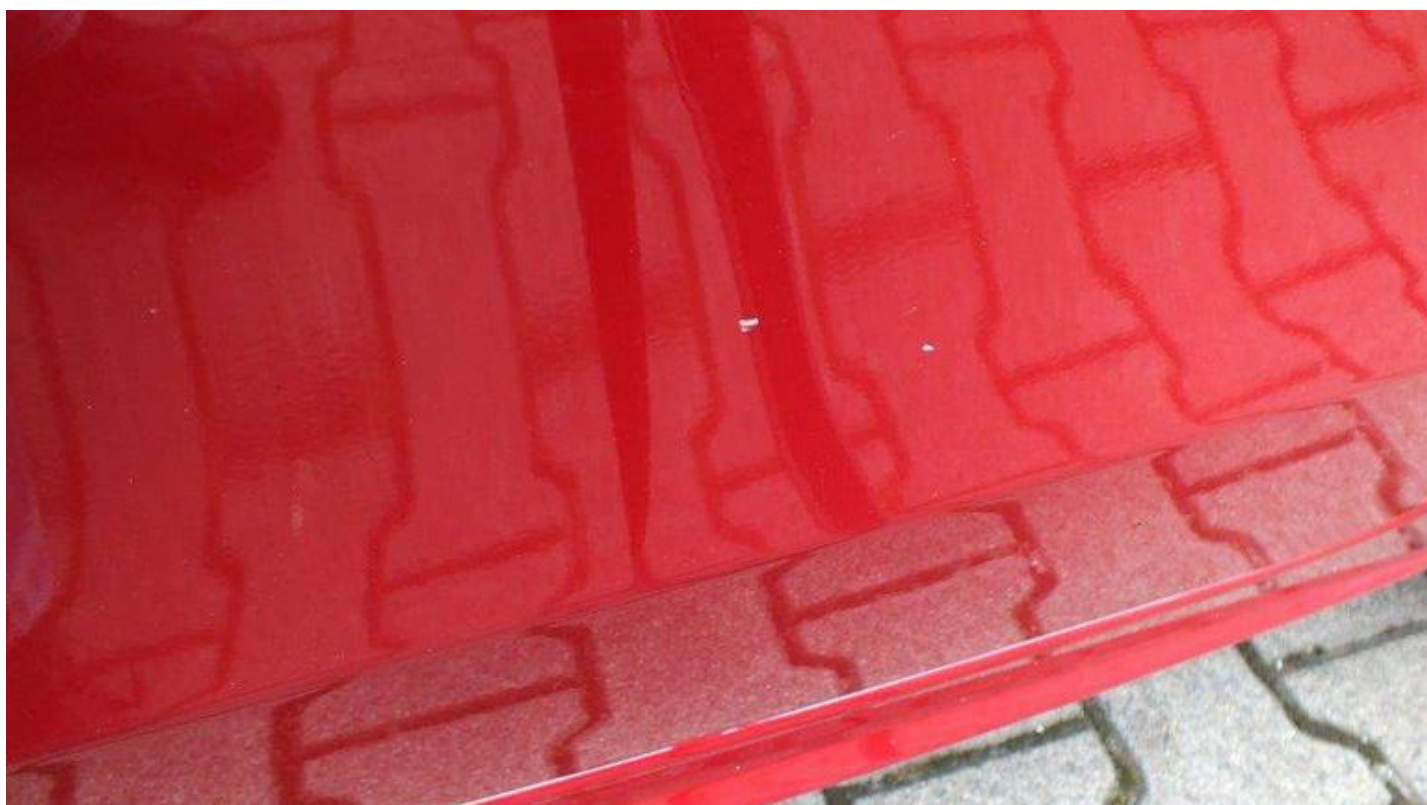














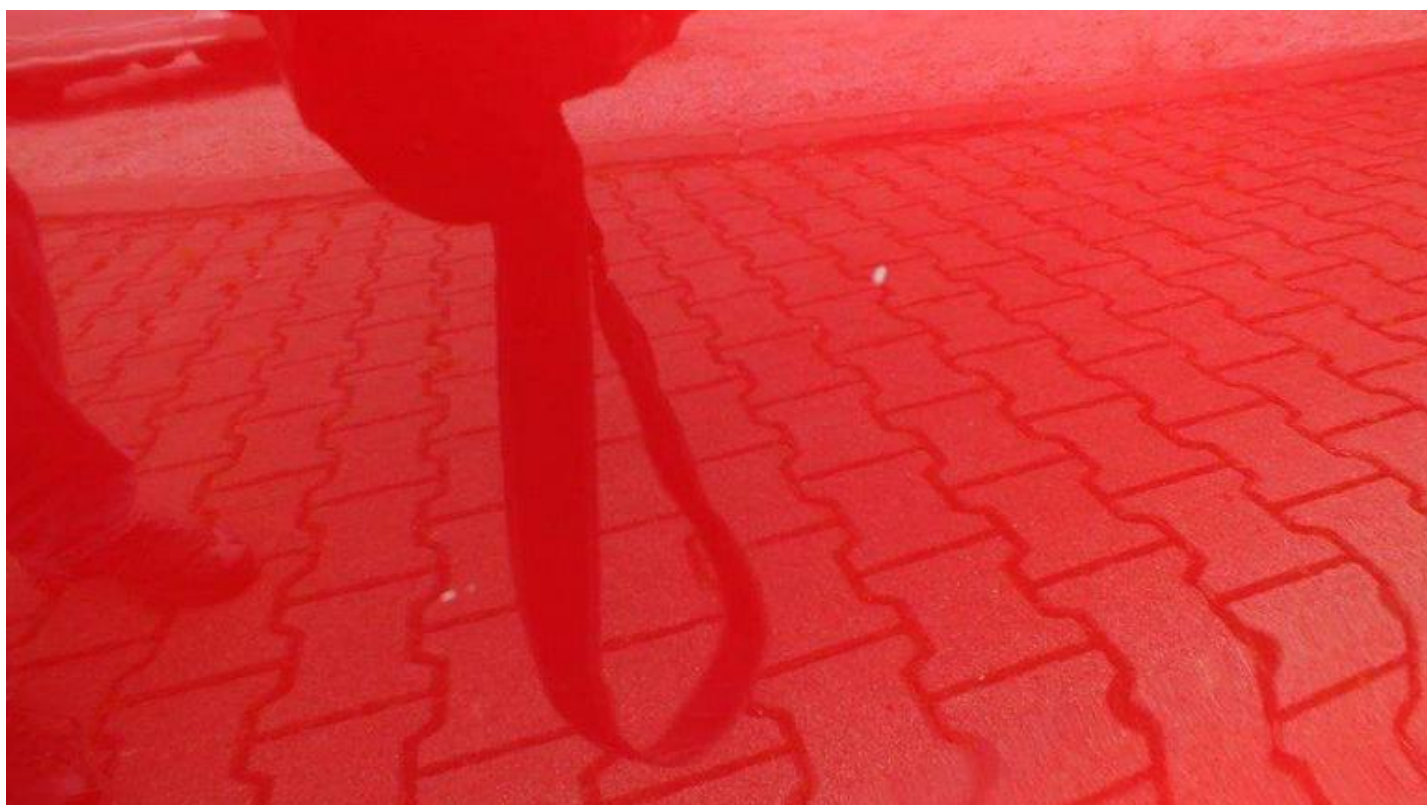













Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 0371619/2020/OPER/LUBC

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2019

Model: 508 II SW MR`19 E6

Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: LU039KT

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

