

Opinia numer: 14 DOA 01 26

z dnia: 2026/01/14

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4163958

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2026

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2020

Model: Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t

Wersja: L4H2 Pro

Nr rejestracyjny: WGM5171H

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF3YDBNFC12N28243



Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	029-03894 / 184558
Data pierwszej rejestracji	2020/01/29, (w Polsce: 2022/11/30)
Data ważności badania technicznego	2026/10/23
Wskazanie drogomierza	230100 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/01/29-26/01/14)	71 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita / Ładowność	3500 kg* / 1410 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.2
Długość / Szerokość / Wysokość	6363 mm / 2050 mm / 2522 mm

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

OCENA TECHNICZNA nr: 14 DOA 01 26

z dnia: 2026/01/14

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4163958

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2026

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2020

Model: Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t

Wersja: L4H2 Pro

Nr rejestracyjny: WGM5171H

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF3YDBNFC12N28243

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

029-03894 / 184558

Data pierwszej rejestracji

2020/01/29, (w Polsce: 2022/11/30)

Data ważności badania technicznego

2026/10/23

Wskazanie drogomierza

230100 km

Okres eksploatacji pojazdu (20/01/29-26/01/14)

71 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj nadwozia

furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2179 ccm / 103kW (140KM)

WYPOSAŻENIE (2019.08-2019.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania	16	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa dachowa	17	+ Półka pod sufitem
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	18	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszkłona
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	19	Schówek w desce rozdzielczej zamykany
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokie	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	21	System wspomagania nagłego hamowania Active Safety Brake (V-AEBS) & Monitoring pasa ruchu (AFIL)
7	Immobilizer	22	System wspomagania ruszania pod górę
8	Klimatyzacja	23	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Kolumna kierownicy regulowana	24	Światła p/mgielne przednie
10	Komputer pokładowy	25	Tempomat
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	26	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	27	Wyłożenie ścian bocznych i drzwi tylnych do połowy wysokości
13	Pakiet Kamera cofania + czujniki cofania + Multimedialny Ekran Dotykowy z radiem cyfrowym + nawigacja satelitarna	28	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Pakiet Widoczność poz.2210,2713	29	Zawieszenie tylne wzmocnione

- 15 Podłoga wyłożona sklejką w przestrzeni ładunkowej

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 *Fartuchy p/błotne 4 szt.
2 *Koło zapasowe pełnowymiarowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Standardowe:	*CONTINENTAL 215/75 R16C 116/114R VAN CONTACT 100 TL		
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 215/75 R16C 116/114R VAN CONTACT 100 TL	3,5	80
Przednie prawe:	*APLUS 215/75 R16C 113/111R ASV909	4,0	74
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 215/75 R16C 116/114R VAN CONTACT 100 TL	5,0	64
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 215/75 R16C 116/114R VAN CONTACT 100 TL	9,0	21
Zapassowe:	*BRAK KOŁA ZAPASOWEGO		50

UWAGI

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki (jeden oklejony taśmą)

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do ogłędzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAS 4281403.

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 23.10.2025r przy wskazaniach drogomierza 229583 km.

Dane dotyczące masy całkowitej pojazdu, masy własnej i ładowności – podaje się na podstawie dostępnych dokumentów (w warunkach parkingowych brak możliwości weryfikacji danych / zgodności ze stanem faktycznym).

Pojazd niesprawny, uszkodzony, z brakami w komplikacji, ze śladami po dłuższym postoju bez użytkowania.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Niesprawne elementy układu sprzęgła – usterki do weryfikacji warsztatowej. Silnik o zapłonie samoczynnym - nie uruchomiono. *Po podłączeniu dodatkowego źródła zasilania elektrycznego rozrusznik obracał wałem korbowym silnika - nie następuje samozapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Jednoznaczna weryfikacja przyczyny braku działania silnika i/lub ocena jego stanu technicznego – do wykonania w warunkach warsztatowych.*

Ciągle świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki i diagnostyka układu. Stwierdzono ślady wycieków oleju silnikowego. Stwierdzono ślady przepocień i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu.

Układy napędowy, przeniesienia napędu, kierowniczy, hamulcowy, wydechowy, osprzęt silnika i pojazdu (w tym

elementy układu sprzęgła, turbosprężarka, klimatyzacja, itp.) – nie można sprawdzić w czasie jazdy próbnej. Skrzynia biegów – nie można sprawdzić w czasie jazdy próbnej, na postoju wybór przełożeń jest możliwy, na obudowie ślady nieuszczelnienia.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

Jazdy próbnej nie można wykonać. W wyniku badania organoleptycznego (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego – powiększone zużycie. Opony – na przedniej osi różnych marek i typów.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- wszystkie elementy obłachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub doksztaceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- akumulator – rozładowany i/lub uszkodzony, niesprawny
- płyn układu chłodzenia silnika – zbyt mała ilość w zbiorniczku
- zderzak przedni – porysowania, otarcia, odkształcenia i uszkodzenia tworzywa, brak zaślepki
- kratka dolna zderzaka przedniego - pęknięta
- reflektor p-młowy przedni, prawy – brak
- reflektor przedni prawy – zarysowania klosza, wadliwe zamocowanie
- chłodnica powietrza doładowującego silnik – nieznaczne wgniecenie
- pokrywa komory silnika – nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, punktowe wgniecenia poszycia
- szyba czołowa – niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie i ramy dachu – częściowo pokryte śniegiem (nie można dokładnie sprawdzić), nieznaczne wgniecenia i otarcia
- błotnik przedni lewy – niewielkie otarcia i zarysowania powłoki lakierowej oraz nakładki z tworzywa
- drzwi przednie, lewe – uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego - obłamana
- słupek przedni lewy – prowizorycznie naprawiany
- próg lewy – uszkodzenia i ubytki powłoki, początki procesów korozyjnych
- poszycie słupka lewego „B” – brak pokrywy gniazda mocowania wlewu paliwa
- listwy ochronne boku lewego – z zarysowaniami, otarciami o odkształceniami
- błotnik/bok tylny lewy - zarysowania i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej, nieznaczne wgniecenia i wybrzuszenia punktowe poszycia
- lampa zespolona tylna, lewa – odbarwienie klosza
- zderzak tylny – nieznaczne odkształcenia i uszkodzenia tworzywa
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia – z ogniskami korozji
- koło zapasowe – brak
- skrzydła drzwi tylnych dwuskrzydłowych – wgniecenia i odkształcenia poszyc, uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, uszkodzenia listew ochronnych, niewielkie ogniska korozji
- uszkodzona obudowa dodatkowej lampy STOP i kamery cofania (kamera nie działa)
- uszkodzona uszczelka drzwi tylnych
- wnęki kół tylnych wewnątrz komory bagażowej - uszkodzenia powłoki lakierowej, wgniecenia poszyc

- obłamania i uszkodzenia wykładzin wewnętrznych drzwi oraz ścian bocznych przestrzeni bagażowej
- wykładzina podłogi w części bagażowej – zabrudzenia, porysowania i otarcia, uszkodzenia i plamy
- ściana grodziowa - nieznaczne wgniecenia poszycia oraz porysowania i ubytki powłoki lakierowej
- pas tylny karoserii - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej, początki procesów korozyjnych
- lampa zespolona tylna, prawa – nieznaczne zarysowania klosza i odbarwienie
- błotnik tylny prawy wraz z narożnikiem - ślady po lakierowaniu i naprawach, uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, wgniecenia i odkształcenia poszycia, brak przedniej listwy ochronnej, uszkodzenie nakładki łukowej
- drzwi przesuwane boku prawego - porysowania i uszkodzenia powłoki lakierowej, większe wgniecenie poszycia, wadliwe działanie mechanizmu otwierania
- listwa ochronna drzwi przesuwanych boku prawego - odkształcona
- próg prawy – wgniecenie poszycia, uszkodzenia powłoki
- poszycie słupka prawego „B” – brak listwy
- drzwi przednie, prawe - uszkodzenia powłoki lakierowej, większe wgniecenie poszycia
- listwa ochronna drzwi przednich prawych – odkształcona
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego – z zarysowaniem, nie działa poprawnie mechnizm elektrycznego rozkładania
- błotnik przedni, prawy – uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, ognisko korozji, odkształcenia i uszkodzenia nadkola, brak nakładki z tworzywa
- obręcz kół pojazdu – z otarciami, uszkodzeniami, ogniskami korozji
- wnętrze pojazdu – zabrudzone
- wykładziny wewnętrzne drzwi – nieznaczne otarcia, zabrudzenia
- poszycia tapicerskie foteli przednich – zabrudzenia, plamy, odkształcenia i uszkodzenia (większe na siedzisku i oparciu fotela kierowcy)
- koło kierownicy - „wytarcia” materiału
- gałka / mieszek osłaniający dźwigni zmiany biegów – „wytarcia” materiału
- mieszek osłaniający dźwignię hamulca postojowego – „wytarcia” materiału
- wykładzina ściany tylnej, podsufitka, osłony p-słoneczne – z nieznacznymi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest usterka żarówek oświetlenia zewnętrznego
- ciągle świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu (narzędzia, trójkąt, gaśnica, podnośnik, koło zapasowe)
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 14 DOA 01 26

z dnia: 2026/01/14

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2026

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2020

Model: Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t

Wersja: L4H2 Pro


Nr rejestracyjny: WGM5171H

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t







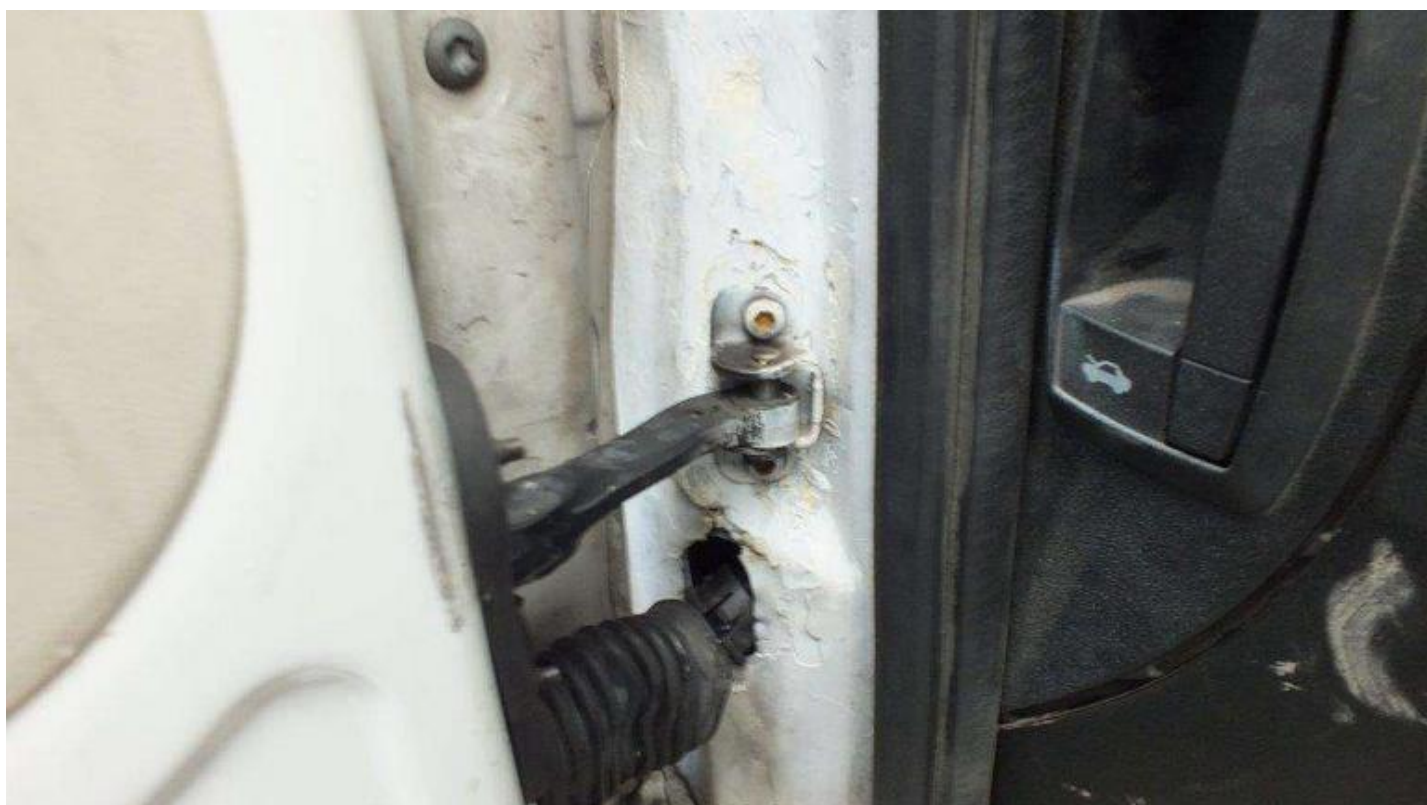










































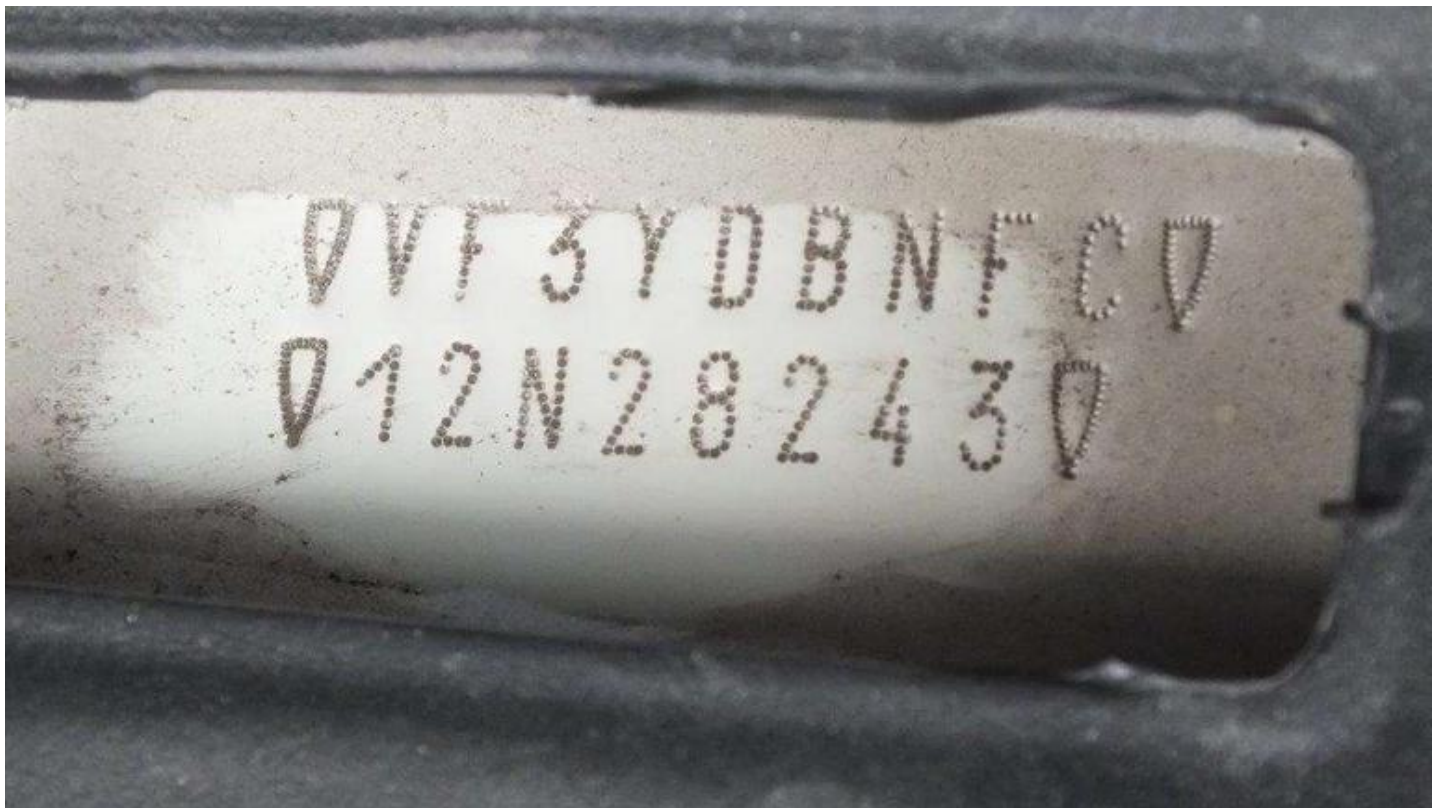

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4163958

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2026

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2020

Model: Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t

Wersja: L4H2 Pro

Nr rejestracyjny: WGM5171H

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

